

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

COPYRIGHT

Electrex è un marchio di Akse S.r.l. Tutti i diritti riservati.
La riproduzione, l'adattamento o la trascrizione di questo documento con qualsiasi mezzo senza preventiva autorizzazione scritta di Akse sono proibiti, tranne nei casi previsti dalle leggi relative al copyright.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito contro eventuali difetti dei materiali e della lavorazione per un periodo di 24 mesi dalla data di produzione. La garanzia non copre difetti dovuti a:

- Uso improprio ed incuria
- Danni provocati da agenti atmosferici
- Atti vandalici
- Materiale soggetto ad usura
- Aggiornamenti firmware

Akse si riserva, a sua esclusiva discrezione, il diritto di riparare o sostituire i prodotti ritenuti difettosi. La garanzia si considera decaduta quando il guasto è indotto da un uso improprio o da una procedura operativa non contemplata in questo manuale.

PROCEDURA DI RESO PER RIPARAZIONE

Akse accetta resi solo se preventivamente autorizzati. L'autorizzazione al rientro per riparazione deve essere richiesta ad Akse stessa. La spedizione di reso per riparazione verso Akse è in porto franco (a carico del cliente).

SPEDIZIONE DEI PRODOTTI RESI AL CLIENTE

La spedizione di reso riparato verso il cliente è in porto assegnato (a carico del cliente). Se un prodotto in garanzia o non in garanzia alla verifica del personale tecnico Akse risulta correttamente funzionante, verrà addebitato al cliente un importo a forfait per controllo, ricolloquio e ricalibrazione.

SICUREZZA

Questo strumento è stato costruito e collaudato in conformità alle norme CEI EN 61010-1 CAT III-300V, classe 2, per tensioni di esercizio inferiori o uguali a 300 Vac rms fase neutro. Al fine di mantenere queste condizioni e garantirne un utilizzo sicuro, l'utilizzatore deve attenersi alle indicazioni ed ai contrassegni contenuti nelle istruzioni seguenti.

- Al ricevimento dello strumento, prima di procedere all'installazione, controllare che questo sia integro e che non abbia subito danni durante il trasporto.
- Verificare che tensione di esercizio e la tensione di rete coincidano e successivamente procedere all'installazione.
- L'alimentazione dello strumento non deve essere collegata a terra.
- Lo strumento non è provvisto di fusibile di protezione sull'alimentazione, deve essere quindi protetto a cura dell'installatore.
- Le operazioni di manutenzione e/o riparazione devono essere effettuate solamente da personale qualificato e autorizzato.
- Qualora si abbia il sospetto che lo strumento non sia più sicuro, metterlo fuori servizio ed assicurarsi che non venga utilizzato inavvertitamente.

Un esercizio non è più sicuro quando:

- Lo strumento presenta danni chiaramente visibili.
- Quando lo strumento non funziona più.
- Dopo un prolungato stoccaggio in condizioni sfavorevoli.
- Dopo gravi danni subiti durante il trasporto.

Lo strumento deve essere installato seguendo tutte le normative locali.

SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Attenzione: il non rispetto delle seguenti istruzioni può causare pericolo di morte.

- Durante le normali operazioni, tensioni pericolose possono essere presenti sui morsetti dello strumento e attraverso i trasformatori di tensione e di corrente. I trasformatori di corrente e di tensione con il primario energizzato possono generare tensioni letali. Seguire le precauzioni di sicurezza standard eseguendo qualunque attività di installazione o servizio.
- I morsetti sul retro dello strumento non devono essere raggiungibili dall'operatore dopo l'installazione. All'operatore deve essere accessibile solo la parte frontale con il display.
- Non usare le uscite digitali per funzioni di protezione. Questo include applicazioni per limitare la potenza. Lo strumento può essere usato per funzioni di protezione secondaria.
- Lo strumento deve essere protetto da un dispositivo di sezionamento in grado di sezionare sia l'alimentazione che i morsetti di misura, che sia facilmente raggiungibile da parte dell'operatore e ben identificato come sezionatore dell'apparecchio.
- Lo strumento e i suoi collegamenti devono essere opportunamente protetti per il cortocircuito.

Precauzione: il non rispetto delle istruzioni può causare danni persistenti allo strumento.


- Le uscite e le opzioni sono a bassa tensione e non possono essere alimentate da alcuna tensione esterna non specificata.
- L'applicazione sugli ingressi di corrente di livelli di corrente non compatibili può danneggiare lo strumento.

Ulteriore documentazione può essere scaricata dal nostro sito www.electrex.it

Questo documento è di proprietà della società AKSE che se ne riserva tutti i diritti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società AKSE dichiara che la sua famiglia di strumenti è conforme alle direttive EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU e risponde ai requisiti delle seguenti norme di prodotto CEI EN 61326 - Ed. 2.0 (2012) - IEC 61326 - Ed. 2.0 (2012), CEI EN 61010- Ed. 3 (2010) - IEC 61010- Ed. 3 (2010). L'apparato è stato provato nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alla direttiva EMC e alla direttiva di bassa tensione.

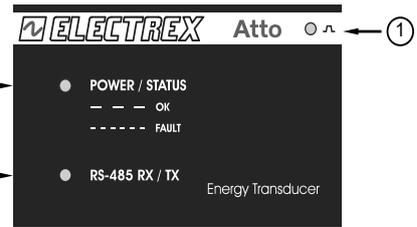

LED (1)	Un led rosso per il controllo di calibrazione pulsa con frequenza proporzionale all'energia attiva
LED (2)	Un led verde pulsa indicando il funzionamento dello strumento
LED (3)	Due led pulsano indicando l'attività di comunicazione della porta RS485 (led rosso TX, led verde RX)

CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Custodia	Plastica autoestinguenta classe V0
Grado di protezione:	IP40 sul pannello frontale
Dimensioni:	70 x 90 x 58 mm (4 moduli DIN)
INGRESSI DI TENSIONE	
Inserzione diretta	Fino a 300 Vrms fase-neutro o 519 Vrms fase-fase
Con TV esterni	Primario: programmabile (max. 400 kV) Secondario: programmabile (max. 300 V)
	Sovraccarico: 900 Vrms fase-fase per 1 sec
Alimentazione ausiliaria	230/240Vac +/- 10% 50/60Hz
Consumo	< 2,5VA
MODELLI	
PFA7411-D2-B	ATTO D4 RS485 2DI2DO 4COMMON 230-240V ENERGY ANALYZER

ELENCO VOCI SETUP

VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT
RS-485		
ADDR (Indirizzo 485)	1 ... 247	27
COM (Baud rate)	2400, 4800, 9600, 19200, 38400	38400
COM (Bit di Dati)	7 o 8	8
COM (Parità)	N = no parity, E = parità pari, O = parità dispari	N
COM (Bit di stop)	1 o 2	2
S.T. (Silent Time)	0 ... 1000 mS (Step di 10)	100
NETWORK		
TYPE (nota n.1)	3P4W, 2P2W, 1P2W, 3I 3P3W-B-3U, 3P4W-B-3U, 3P3W-B, 3P4W-B, 3P3W	3PH-4W
EXPORT	NO, YES	NO
CT	10000/1 o 5	5/5
VT	400000/300	1/1
AVG-MD TIME (nota n.2)		
POWERS	1...60 (minuti)	15
CURRENTS	1...60 (minuti)	8
ALARM 1 / A (nota n.7)		
MODE (nota n.3)	NORMAL, UNBAL%, UNBAL, 3-OF-3, 1-OF-3	NORMAL
TYPE (nota n.4)	MAX, MIN	MIN
MEAS (nota n.5)	Misura controllata. Vedi tabella n.1 per la selezione del registro	200
THRE (nota n.5)	Valore soglia	0
ALARM 1 / B		
HYST	1...99 (%)	1
DELAY	1...99 (secondi)	1
OUT (nota n.6)	NORMAL, HOLD	NORMAL
ALARM 2 / A (vedi ALARM 1/A)		
ALARM 2 / B (vedi ALARM 1/B)		
ALARM 3 / A (vedi ALARM 1/A)		
ALARM 3 / B (vedi ALARM 1/B)		
ALARM 4 / A (vedi ALARM 1/A)		
ALARM 4 / B (vedi ALARM 1/B)		
OPTICAL TEST (nota n.8)		
LED-1	OFF, S0-1, S0-2, S0-3, S0-4	S0-1
S0-1		
ENERGY (nota n.9)	EA, ER L, ER C, ES, EA+, ER L+, ER C+, ES+, EA-, ER L-, ER C-, ES-	EA
PRIMARY (nota n.10)	YES, NO	NO
WEIGHT	0.01 ... 9.99 (K,M)	0.10
WIDTH	10 ... 1000 mS	0030
RESTORE FACTORY SETTINGS		
RESTORE FACTORY SETTINGS	NO, YES	NO
CLEAR REGS/A		
PHASE NRGY	NO, YES	NO
MD POWER	NO, YES	NO
MD CURRENT	NO, YES	NO
PEAKS	NO, YES	NO
CLEAR REGS/B		
CNT MAIN	NONE, TIMER, ENERGY, ALL	NO
CNT P1	NONE, TIMER, ENERGY, ALL	NO
CNT P2	NONE, TIMER, ENERGY, ALL	NO
CNT P3	NONE, TIMER, ENERGY, ALL	NO

TABELLA n.1 (Es. Registri modbus per configurazione allarmi, per l'elenco completo fare riferimento al protocollo dello strumento)

REGISTRO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	UNITÀ
218	Frequency of U1N	f	[Hz]
220	Phase to Neutral Voltage, RMS Amplitude	U1N	[V]
222	Phase to Neutral Voltage, RMS Amplitude	U2N	[V]
224	Phase to Neutral Voltage, RMS Amplitude	U3N	[V]
226	Phase to Phase Voltage, RMS Amplitude	U12	[V]
228	Phase to Phase Voltage, RMS Amplitude	U23	[V]
230	Phase to Phase Voltage, RMS Amplitude	U31	[V]
232	Phase Current, RMS Amplitude	I1	[A]
234	Phase Current, RMS Amplitude	I2	[A]
236	Phase Current, RMS Amplitude	I3	[A]
238	Neutral Current, RMS Amplitude	IN	[A]
240	Phase Active Power (Imp/ Exp)	P1	[W]
242	Phase Active Power (Imp/ Exp)	P2	[W]
244	Phase Active Power (Imp/ Exp)	P3	[W]
246	Phase Reactive Power (Imp/ Exp)	Q1	[var]
248	Phase Reactive Power (Imp/ Exp)	Q2	[var]
250	Phase Reactive Power (Imp/ Exp)	Q3	[var]
252	Phase Apparent Power	S1	[VA]
254	Phase Apparent Power	S2	[VA]
256	Phase Apparent Power	S3	[VA]
258	Phase Power Factor (Imp/ Exp)	PF1	[-]
260	Phase Power Factor (Imp/ Exp)	PF2	[-]
262	Phase Power Factor (Imp/ Exp)	PF3	[-]
270	Phase to Neutral Voltage, Mean RMS Amplitude	UI	[V]
272	Phase to Phase Voltage, Mean RMS Amplitude	UD	[V]
274	Three phase current, RMS Amplitude	I	[A]
276	Total active power (Imp/ Exp)	PS	[W]
278	Total reactive power (Imp/ Exp)	QS	[var]
280	Total apparent power	SS	[VA]
282	Total power factor (Imp/ Exp)	PFS	[-]
332	Phase Current, RMS Amplitude, AVG	I1 AVG	[A]
334	Phase Current, RMS Amplitude, AVG	I2 AVG	[A]
336	Phase Current, RMS Amplitude, AVG	I3 AVG	[A]
344	Total imported active power, AVG	P Imp AVG	[W]
346	Total imported inductive power, AVG	Qind Imp AVG	[var]
348	Total imported capacitive power, AVG	Qcap Imp AVG	[var]
350	Total imported apparent power, AVG	S Imp AVG	[VA]
352	Total exported active power, AVG	P Exp AVG	[W]
354	Total exported inductive power, AVG	Qind Exp AVG	[var]
356	Total exported capacitive power, AVG	Qcap Exp AVG	[var]
358	Total exported apparent power, AVG	S Exp AVG	[VA]

NOTA n.1			
3P4W	3 fasi	4 fili	Stella
2P2W	2 fasi	2 fili	Bifase
1P2W	1 fase	2 fili	Monofase
3I	3 fasi	2 fili	Monofase o Trifase 3 ingressi di corrente
3P3W-B-3U	1 fase	3 fili	Triangolo Bilanciato
3P4W-B-3U	1 fase	4 fili	Stella Bilanciato
3P3W-B	1 fase	2 fili	Triangolo Bilanciato
3P4W-B	1 fase	2 fili	Stella Bilanciato
3P3W	2 fasi	3 fili	Triangolo

NOTA n.2	
POWERS	Tempo di integrazione del valore medio (AVG) e di punta (MD) per la potenza (da 1 a 60 minuti)
CURRENTS	Tempo di integrazione del valore medio (AVG) e di punta (MD) per la corrente (da 1 a 60 minuti)

NOTA n.3	
NORMAL	Allarme classico con riferimento ad una soglia fissa o di massimo o di minimo con ritardo e isteresi applicabili Il parametro "AVG" non viene utilizzato
UNBAL%	Prende anche i due registri successivi a quello selezionato su "MEAS" Il parametro "THRE" diventa un valore in percentuale L'allarme scatta quando uno dei tre registri differisce della percentuale impostata in "THRE" rispetto al valore più alto dei tre registri letti se si setta "MAX" in "TYPE" oppure al più basso dei tre se si setta "MIN" in "TYPE". Con ritardo e isteresi applicabili
UNBAL	Prende anche i due registri successivi a quello selezionato su "MEAS" Il parametro "THRE" diventa un valore in ????? L'allarme scatta quando uno dei tre registri differisce della valore impostato in "THRE" rispetto al valore più alto dei tre registri letti se si setta "MAX" in "TYPE" oppure al più basso dei tre se si setta "MIN" in "TYPE". Con ritardo e isteresi applicabili
3-OF-3	Prende anche i due registri successivi a quello selezionato su "MEAS" Funziona su una soglia fissa o di massimo o di minimo con ritardo e isteresi applicabili. Quando tutti e tre i registri superano la soglia scatta l'allarme Il parametro "AVG" non viene utilizzato
1-OF-3	Prende anche i due registri successivi a quello selezionato su "MEAS" Funziona su una soglia fissa o di massimo o di minimo con ritardo e isteresi applicabili. Se uno dei tre registri supera la soglia scatta l'allarme Il parametro "AVG" non viene utilizzato

NOTA n.4	
MAX	Impostazione dell'allarme in supero rispetto alle condizioni stabilite. Ad eccezione della modalità "UNBAL e UNBAL%"
MIN	Impostazione dell'allarme in decremento rispetto alle condizioni stabilite. Ad eccezione della modalità "UNBAL e UNBAL%"

NOTA n.5	
MEAS	Indica su quale registro (e quindi misura) viene riferito l'allarme. Vedi tabella n.1 (Input Register)
THRE	Soglia dell'allarme in valore assoluto, ad eccezione delle modalità "UNBAL%" in cui il valore inserito diventa una percentuale

NOTA n.6	
NORMAL	L'allarme rimane attivo per tutta la durata dell'evento, poi rientra.
HOLD	L'allarme rimane attivo fino al riarmo manuale effettuato via modbus.

NOTA n.7	
ALLARME 1	Allarme MODBUS (Associato all'uscita 1 se presente)
ALLARME 2	Allarme MODBUS (Associato all'uscita 2 se presente)
ALLARME 3	Allarme MODBUS (Associato all'uscita 3 se presente)
ALLARME 4	Allarme MODBUS (Associato all'uscita 4 se presente)

NOTA n.8		
LED-1	OFF	Il LED dello strumento rimane spento
	S0-1, 2, 3, 4	Il LED dello strumento lampeggia in base al generatore di impulsi selezionato

NOTA n.9	
EA	Potenza (Energia) Attiva Importata/Esportata
ER L	Potenza (Energia) Reattiva Induttiva Importata/Esportata
ER C	Potenza (Energia) Reattiva Capacitiva Importata/Esportata
ES	Potenza (Energia) Apparente Importata/Esportata
EA+	Potenza (Energia) Attiva Importata
ER L+	Potenza (Energia) Reattiva Induttiva Importata
ER C+	Potenza (Energia) Reattiva Capacitiva Importata
ES+	Potenza (Energia) Apparente Importata
EA-	Potenza (Energia) Attiva Esportata
ER L-	Potenza (Energia) Reattiva Induttiva Esportata
ER C-	Potenza (Energia) Reattiva Capacitiva Esportata
ES-	Potenza (Energia) Apparente Esportata

NOTA n.10	
YES	Riferito al primario del TA
NO	Riferito al secondario del TA


INGRESSI - USCITE

ELENCO VOCI SETUP

VOCE VISUALIZZATA	PARAMETRI DISPONIBILI	DEFAULT
DIGITAL OUT 1		
FUNCTION (nota A)	S0-1,ALARM,REMOTE	S0-1
POLARITY (nota A)	N.O.,N.C.	N.O.
MODE (nota B)	NORMAL,PULSE,	NORMAL
DIGITAL OUT 2 (vedi DIGITAL OUT 1)		
S0-1		
ENERGY (nota n.9)	EA, ER L, ER C, ES, EA+, ER L+, ER C+, ES+, EA-, ER L-, ER C-, ES-	EA
PRIMARY (nota n.10)	YES, NO	NO
WEIGHT	0.01 ... 9.99 (K,M)	0.10
WIDTH	10 ... 1000 mS	0030
S0-2 (vedi S0-1)		
S0-3 (vedi S0-1)		

USCITE			INGRESSI		
10	C1	Comune 1 (negativo)	19	C2	Comune 2 (negativo)
11	O1	Uscita 1 (positivo)	20	I2	Ingresso 2 (positivo)
12	C2	Comune 2 (negativo)	21	C1	Comune 1 (negativo)
13	O2	Uscita 2 (positivo)	22	I1	Ingresso 1 (positivo)

USCITE		INGRESSI	
Massima tensione applicabile	27 Vdc	Tensione di alimentazione (esterna)	da 10 a 30 Vdc
Massima corrente commutabile	27mA	Corrente assorbita	da 2 a 10mA
		Massima frequenza di conteggio	10 o 100Hz
N.B. Uscite digitali optoisolate a transistor (NPN)		N.B. per contatori gas occorre un separatore galvanico secondo normativa ATEX	
secondo standard DIN 43864.			

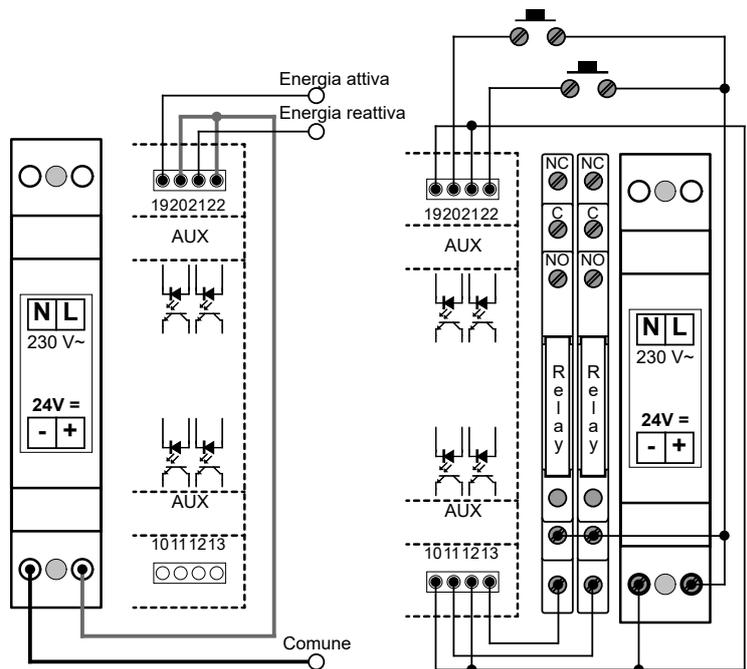

ESEMPIO SETTAGGIO ALLARMI

Per fare in modo che l'uscita "DIGITAL OUT 1" si ecciti e che rimanga eccitata per tutta la durata dell'allarme (latching) quando la potenza attiva media (MEAS 344) supera il valore di 100 kW, isteresi del 5% e latenza di 5 secondi settare i parametri come da tabella:


ALARM 1 / A	MODE (nota n.3)	NORMAL, UNBAL%, UNBAL, 3-OF-3, 1-OF-3	NORMAL
	TYPE (nota n.4)	MAX, MIN	MAX
ALARM 1 / B	MEAS (nota n.5)	Misura controllata. Vedi tabella n.1 per la selezione del registro	344
	THRE (nota n.5)	Valore soglia	100000
	HYST	1...99 (%)	5
DIGITAL OUT 1	DELAY	1...99 (secondi)	5
	AVG (nota n.6)	1...99 (secondi)	1
	OUT (nota n.7)	NORMAL, HOLD	NORMAL
DIGITAL OUT 1	FUNCTION	S0-1,ALARM,REMOTE	ALARM
	POLARITY	N.O.,N.C.	NO
	MODE	NORMAL,PULSE,	NORMAL

NOTA: A	
S0-1	Abilita funzione uscita come impulsiva
ALARM	Abilita funzione uscita come allarme
REMOTE	Abilita funzione uscita tramite protocollo MODBUS
N.O.	Normalmente aperto
N.C.	Normalmente chiuso
NOTA: B	
NORMAL	L'uscita rimane eccitata per tutta la durata dell'allarme, poi rientra.
PULSE	L'uscita genera un impulso allo scattare dell'allarme


COLLEGAMENTO VOLTMETRICHE

Utilizzare cavi di sezione massima 2,5 mm² se flessibili, 4 mm² se rigidi e collegarli ai morsetti contrassegnati da voltage input secondo gli schemi di figura.


1P2W

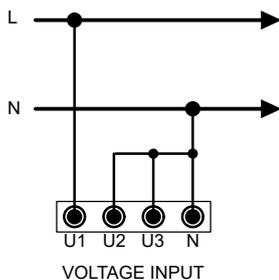


3I

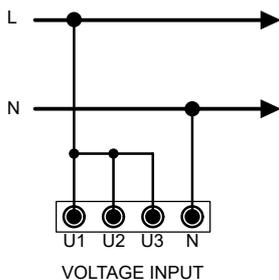


3P4W / 3P4W-B-3U / 3I

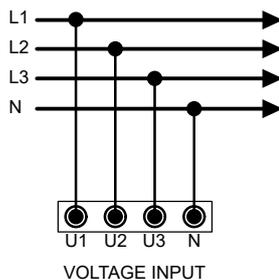


3P4W-B

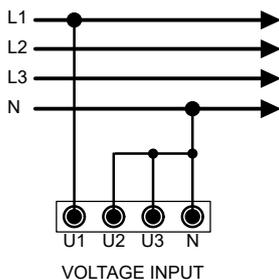

3P3W / 3P3W-B-3U

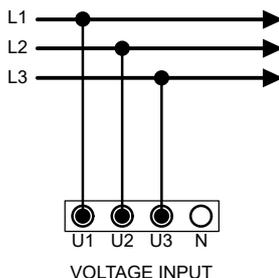


2P2W / 3P3W-B

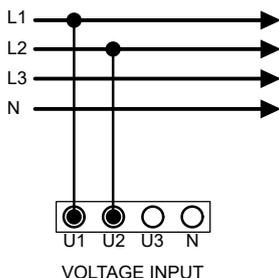


COLLEGAMENTO AMPEROMETRICHE

Utilizzare solo i TA forniti con lo strumento. Collegare i TA ai morsetti contrassegnati da I1, I2, I3 (current input) secondo gli schemi di figura.


1P2W / 2P2W

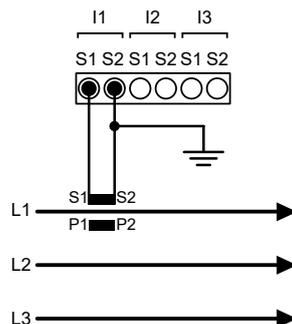


3P3W

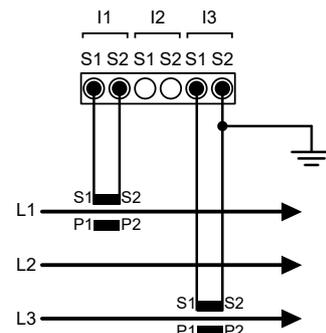


3P4W-B / 3P4W-B-3U

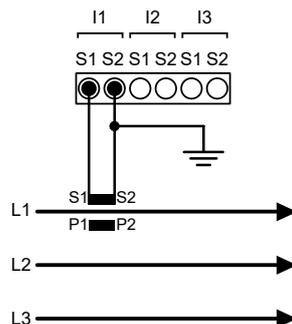

3P3W / 3P4W / 3I

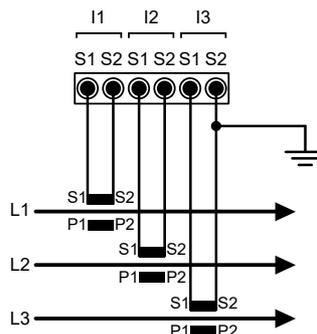


3P3W-B / 3P3W-B-3U

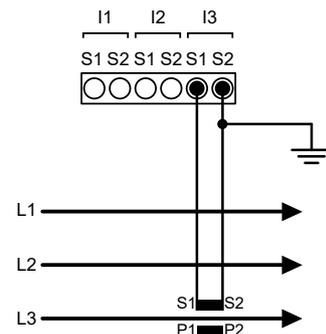

N.B. Rispettare scrupolosamente l'abbinamento di fase tra i segnali voltmetrici e amperometrici. Il mancato rispetto di tale corrispondenza e degli schemi di collegamento dà luogo ad errori di misura.


ALIMENTAZIONE

Lo strumento è dotato di alimentazione separata. I morsetti per l'alimentazione sono numerati (17 e 18). La sezione massima dei cavi da utilizzare è 2,5 mm² se flessibili, 4 mm² se rigidi.

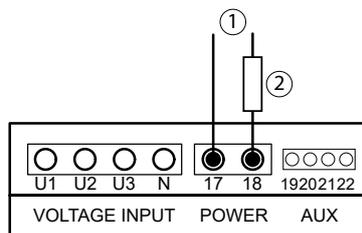

ALIMENTAZIONE	
1	230/240Vac +/- 10% 50/60Hz
2	F: 500 mA T

CONNESSIONE LINEA SERIALE

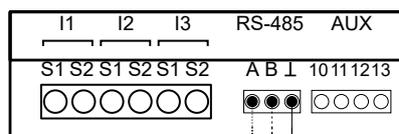

RS485	
Indirizzo	27
Velocità	38400
Parità	Nessuna
Bit di Stop	2

Utilizzo di cavo per una lunghezza massima del bus di 1000 m.